


Kurzanleitung

LEC100

Magnetsensor



Ausführlichere Dokumentationen unter
<http://www.siko-global.com/p/lec100>

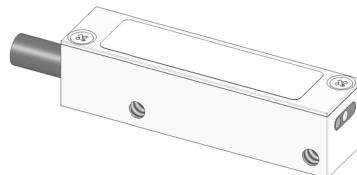

Allgemeine Hinweise

Vor der Installation, einschließlich in Gefahrenbereichen, lesen Sie die Montageanleitung (Download Internet). Sie enthält die Sicherheitsvorschriften, Hinweise und technischen Daten, die bei der Installation zu beachten sind. Änderungen sind vorbehalten.

Vorsicht

Damit dieses Produkt zuverlässig funktioniert, muss es sachgemäß transportiert, aufbewahrt, positioniert und montiert werden. Es muss mit Sorgfalt betrieben und gewartet werden. Nur entsprechend qualifiziertes Personal darf dieses Produkt installieren und betreiben.

Sicherheitshinweise

Aus Sicherheitsgründen ist es wichtig, dass Sie die folgenden Punkte lesen und verstehen, bevor Sie das System installieren:

- Installation, Anschluss, Inbetriebnahme und Wartung ist von Personal auszuführen, das entsprechend qualifiziert ist.
- Es liegt in der Verantwortung des Kunden, dass das betreffende Personal vor der Installation des Gerätes die Anweisungen und Richtungsangaben in dieser Anleitung und in der Montageanleitung versteht und befolgt.
- Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass der Magnetsensor richtig angeschlossen und konfiguriert ist.
- Reparatur und Wartung ist nur von Personal durchzuführen, das von SIKO besonders geschult wurde.



SIKO GmbH

Weihermattenweg 2
79256 Buchenbach
www.siko-global.com

Telefon: +49 7661 394-0
Telefax: +49 7661 394-388
Service: support@siko.de

Montage Magnetsensor

Der Sensor erfasst die inkrementale Weginformation des Magnetbandes MB100/1.


Der Magnetsensor LEC100 wird durch 2 Schrauben M3 befestigt.

Montage Magnetband

Das Magnetband muss plan zur Montagefläche bzw. der zu messenden Strecke aufgeklebt werden. Welligkeiten verschlechtern die Messgenauigkeit.

Montageschritte:


- Befestigungsfläche ① sorgfältig reinigen.
- Schutzfolie ② des Klebebandes ③ entfernen.
- Magnetband ④ aufkleben.
- Magnetbandoberfläche sorgfältig reinigen.
- Schutzfolie ⑥ des Abdeckbandes ⑤ entfernen.
- Abdeckband aufkleben (an beiden Enden leicht überlappen lassen).
- Überlappende Enden des Abdeckbandes gegen Ablösen sichern.

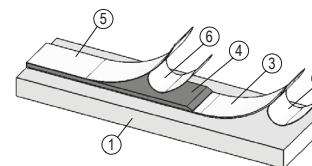

Achtung!

Die Toleranz- und Abstandsmaße müssen über die gesamte Messstrecke eingehalten werden.

Anwendung LINEAR

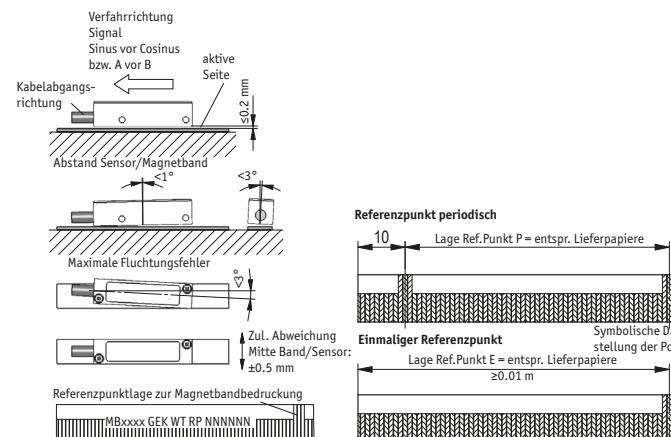

Elektrische Installation

Der Einsatzort ist so zu wählen, dass induktive oder kapazitive Störungen nicht auf den Sensor oder dessen Anschlussleitung einwirken können!

- Alle Leitungen für den Magnetsensor müssen geschirmt sein.
- Die Verdrahtung von Abschirmung und Masse (0 V) muss sternförmig und großflächig erfolgen. Der Anschluss der Abschirmung an den Potentialausgleich muss großflächig (niederimpedant) erfolgen.
- Das System in möglichst großem Abstand von Leitungen einbauen, die mit Störungen belastet sind. Schirmbleche oder metallisierte Gehäuse verwenden.
- Schützspulen müssen mit Funkenlöschgliedern beschaltet sein.

Farbbelegung offenes Kabelende

Farbe	Schnittstelle 1Vss Signal	Schnittstelle LD Signal
rot	sin	A
gelb	cos	/A
blau	index	R
braun	+UB	+UB
schwarz	GND	GND
orange	/sin	B
grün	/cos	/B
violett	/index	/R

Technische Daten

Elektrische Daten Ausgang Sin/Cos		Ergänzung
Betriebsspannung	5 V DC ± 5 %	verpolssicher
Stromaufnahme	<50 mA	unbelastet
	<100 mA	belastet

Elektrische Daten Ausgangsschaltung LD		Ergänzung
Betriebsspannung	5 V DC ± 5 %	verpolssicher
Stromaufnahme	<50 mA	unbelastet
	<120 mA	belastet

Quick Start Guide

LEC100

Magnetic sensor



For detailed documentation please refer under
<http://www.siko-global.com/p/lec100>

General information

Prior to installation, including in hazard areas, read the Installation Instructions (download from the internet). It contains the safety instructions, hints and technical data to be observed during installation. Subject to change without notice.

Caution

In order to ensure reliable functioning of this product, take care to transport, store, position and mount it appropriately. Exercise care when you operate and maintain the device. Only properly qualified personnel is authorized to install and operate this product.

Safety information

It is important for safety reasons that you read and understand the below instructions before you install the system:


- Installation, connection, commissioning and maintenance shall be done by properly qualified personnel.
- It is the responsibility of the customer to ensure that the personnel concerned read and follow the instructions and directions of this Guide and of the Installation Instructions.
- It is the responsibility of the customer to ensure that the magnetic sensor is correctly connected and configured.
- Only personnel specifically trained by SIKO shall execute repair and maintenance work.



SIKO GmbH

Weihermattenweg 2
79256 Buchenbach
www.siko-global.com

Phone: +49 7661 394-0
Fax: +49 7661 394-388
Service: support@siko.de

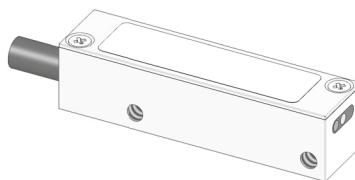

Mounting of the magnetic sensor

The sensor senses the incremental travel information of the MB100/1 magnetic tape.


The LEC100 magnetic sensor is mounted by two screws M3.

Mounting the magnetic tape

Stick the magnetic tape level to the mounting surface or the distance to be measured. Unevenness impairs measuring accuracy.

Mounting steps:


- Clean mounting surface ① carefully.
- Remove protective film ② of the adhesive tape ③.
- Stick down the magnetic tape ④.
- Clean surface of magnetic tape carefully.
- Remove protective film ⑥ of the cover tape ⑤.
- Fix cover tape (both ends should slightly overlap).
- Also fix cover tape's ends to avoid unintentional peeling.

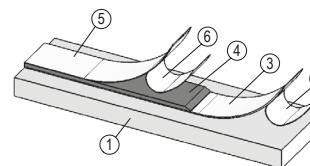

Notice!

The tolerance and gap measures must be observed over the whole measuring length.

LINEAR application

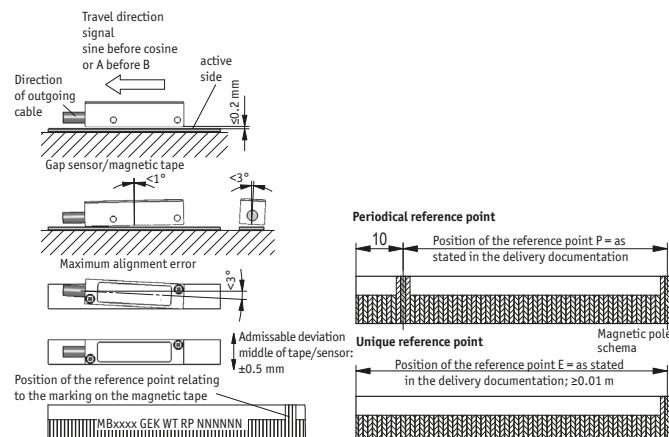

Electrical Installation

The location should be selected to ensure that no capacitive or inductive interferences can affect the sensor or the connection lines!

- All lines for connecting the magnetic sensor must be shielded.
- Wiring to the screen and ground (0 V) must be secured to a good point. Ensure that the connection of the screen and earth is made to a large surface area with a sound connection to minimise impedance.
- When mounting the system keep a maximum possible distance from lines loaded with interference. Use screening shields or metallized housings.
- Contactor coils must be linked with spark suppression.

Color assignment of the open cable end

Color	Interface 1Vss Signal	Interface LD Signal
red	sin	A
yellow	cos	/A
blue	index	R
brown	+UB	+UB
black	GND	GND
orange	/sin	B
green	/cos	/B
violet	/index	/R

Technical data

Electrical data		Additional information
Sin/cos output		
Operating voltage	5 V DC ± 5 %	reverse polarity protected
Current consumption	<50 mA	off-load
	<100 mA	loaded

Electrical data		Additional information
LD output circuit		
Operating voltage	5 V DC ± 5 %	reverse polarity protected
Current consumption	<50 mA	off-load
	<120 mA	loaded